

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: Ремонт раздевалки и душевой Мариинского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт». Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, 8а

№ п/п	Наименование объекта	Вид дефекта	Требуемые работы по устранению	Требуемый материал	Ед.	Количество	Примечание
1	Раздевалка	Загрязнение стен, потолка	Окраска стен за 2 раза	Краска водоэмульсионная влагостойкая	м2	68,000	с частичной расчисткой от старой краски
			Окраска потолка за 2 раза		м2	30,000	
2		Вздутия, волны, разрывы. Износ после длительного срока эксплуатации. Разрушение основания	Демонтаж напольного покрытия из линолеума		м2	30,000	
			Демонтаж плинтусов из ПВХ		м.п.	18,300	
			Устройство бетонной стяжки t=30 мм	Бетон В15	м2	30,000	
			Огрунтовка поверхности	Грунтовка глубокого проникновения	м2	30,000	
			Устройство покрытия из керамогранита	Керамогранит 30x30	м2	30,000	
Клей для плитки Геркулес Суперполимер GM45							
Устройство плинтусов их керамогранита	Керамогранит 30x30		м.п.	18,300		H=0,15 м	
	Клей для плитки Геркулес Суперполимер GM45						
3	Отсутствие дверных откосов	Устройство дверных откосов из панелей ПВХ на клее	панель ПВХ белая глянцевая	м2	2,450		
4	Душевая (стены)	Разрушение	Отслаивание керамической плитки, сколы. Сильное загрязнение.	Демонтаж облицовки стен из керамической плитки	м2	53,000	
			Демонтаж каркасной перегородки из ГКЛ		м2	9,700	
			Демонтаж облицовки стен из ГКЛ		м2	43,300	
			Облицовка стен ГКЛ в один слой, с устройством каркаса из металлических профилей	ГКЛ влагостойкий 12,5 мм	м2	43,300	стены глухие
	Монтаж перегородок из блоков «Сибит» 100 мм	Блоки «Сибит»	м2	9,700			

		Облицовка стен керамической плиткой	Плитка керамическая	м2	53,000		
			Клей для плитки Ceresit CM17				
		Отсутствие	Установка межкомнатной двери	Дверь Olovi M7*21 (690*2090мм по коробке)	м2	1,470	
		Отсутствие	Установка влагозащитной розетки	Розетка Werkel W115-02-04	шт	1,000	
		Отсутствие	Установка вентиляционных решеток	Решетка вентиляционная 210*210 мм	шт	5,000	
5	Душевая (пол)	Отслаивание керамической плитки, трещины, сколы. Сильное загрязнение, ржавчина.	Демонтаж напольного покрытия из плитки керамической		м2	14,000	
			Устройство напольного покрытия из керамогранита	Керамогранит 30x30	м2	14,000	
		Клей для плитки Геркулес Суперполимер GM45					
	Разрушение основания	Устройство бетонной стяжки t=30 мм		м2	14,000		
6	Душевая (потолок)	Провис панелей, сильное загрязнение	Демонтаж облицовки потолка из ПВХ-панелей (на деревянном каркасе)		м2	14,000	
			Устройство облицовки потолка ПВХ-панелями на металлическом каркасе	панель ПВХ белая глянцевая	м2	14,000	
			Демонтаж потолочного светильника		шт	1,000	с сохранением
			Установка влагозащитного потолочного светильника	Светильник «Берет 250» НПО 22-2*60-210	шт	1,000	
7	Сантехника	Отсутствие	Установка водонагревателя	Водонагреватель накопительный Thermex МК-100	шт	1,000	
		Длительный срок эксплуатации, ржавчина	Замена душевых смесителей		шт	3,000	